

# ■高照度照明器具接続の方法 Ⓐ

## ① ホルダと安定器の接続

中継コード(白)をホルダ端子台(N)に、中継コード(黒)をホルダ端子台(L1)に、(L1:2つあるうちどちらでも可)  
中継コード(赤)はホルダ端子台(保護アース左端  )にそれぞれ差込んで接続してください。

## ② 中継コードと安定器の接続

中継コード(白)を安定器(赤)に、中継コード(黒)を安定器(青)にコネクターで繋ぎます。  
中継コード(赤)は先端に丸形端子が付いていますのでアース線(緑)の丸形端子と一緒に安定器のアース端子にネジ留めします。アースは直接点灯には関係ありませんが安全の為必ず接続してください。(D種接地工事)

## ③ 安定器と電源コードの接続

安定器(白)と電源コード(白)、安定器(黒)と電源コード(黒)とコネクターで繋ぎます。  
※タイマーを設置する場合はタイマーの【LOAD】側 L1に安定器(白)L2に安定器(黒)  
【POWER】側 S1に電源コード(白)S2に電源コード(黒)を繋げてください。

## ④ 点灯確認

ホルダにセード、ランプを付け最後にコンセントにプラグを差して点灯するか確認下さい。  
なお、HIDは完全点灯になるのに時間がかかります。また、一度消灯すると再起動に大変時間がかかります。故障ではありませんのでしばらく待って電源を投入して下さい。

## 【同梱内容】

商品名	数量	商品名	数量
中継コード (VCT 1.25sqx3芯)	5m	アース線 (IV 2sq 緑)	3m
電源コード (VCT 1.25sqx2芯)	3m	ライティングコネクター	4個

## 【ライティングコネクターについて】

左右の線差込口が異なっており、穴には丸と四角の2種類があります。  
丸穴には、棒端子を差込みます。四角穴には電線を差込みます。

### ■差込み方法

#### ●四角穴への電線差込み方法

ライティングコネクターを図①の矢印へ押込んでから電線を四角穴へ入れ押込みを外すと接続されます。

#### ●丸穴への電線差込み方法

図②の丸穴へ棒端子を押込みます。  
差込みが終わった後に抜けるか確認をして下さい。  
簡単に抜けてしまう場合は奥迄差込みをして下さい。

